


熱海土木 工事事故防止

ニュースレター

工事事故「0」を目指して

令和6年9月に(主)伊東修善寺線で発生した落石防止網工に伴う伐採作業中の工事事故です。今後も事故事例や事務所独自の取組など情報を発信し、工事事故の防止を図っていきますので、よろしくお願い致します。

ダンプトラックに掛けていた足場板が外れ作業員が転落！

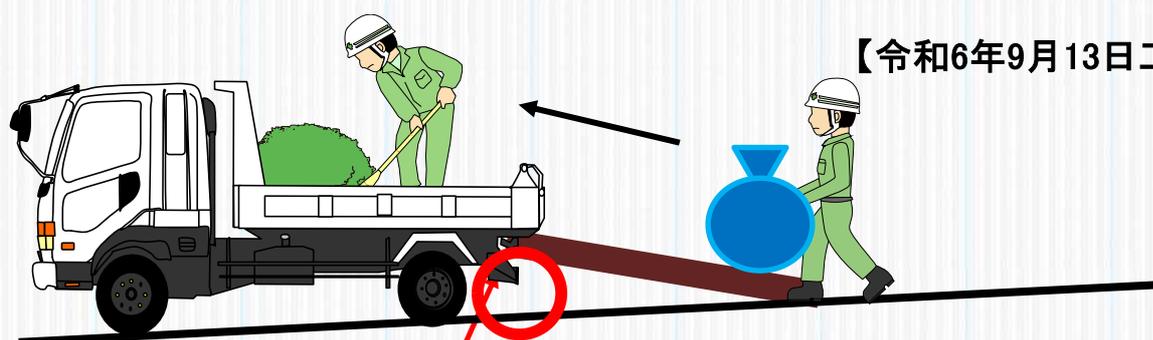

【令和6年9月13日工事事故発生】

ダンプトラックバンパー部へ足場板を掛け、昇降していた。

- ・木製の足場板1枚
- ・固定していない



事故概要

2tダンプトラックのバンパー部へ木製の足場板を掛け、伐採した枝葉の積込みを行っていた。2tダンプトラックから降りる際に足場板が外れ、50cm程の高さから転落し、右足首を骨折した。

熱海土木 工事事故 発生件数	事故 分類	工事関係 者(傷害)	第三者 (傷害)	第三者 (物損)	工事事故 合計	令和6年 9月末 現在
	件数	3件	0件	1件	4件	

事故原因

①【安全対策】



2tダンプトラックのバンパー部へ足場板を掛けて枝葉の積込み作業を行っていたが、**足場板を固定していなかった**。また、足場板は木製であったことから人が乗るとしなり、**幅も狭く**積込み作業を行うには不安定な状態であった。

②【安全意識】

枝葉積込作業の**手順書を作成していなかった**。

③【作業の監視】

現場代理人は、主任技術者と安全衛生推進者を兼務していたが、斜面作業に気をとられるあまり、下請業者の上記**不安全な行動を見逃していた**。労働者の危険な作業に対する指導力が不十分であった。

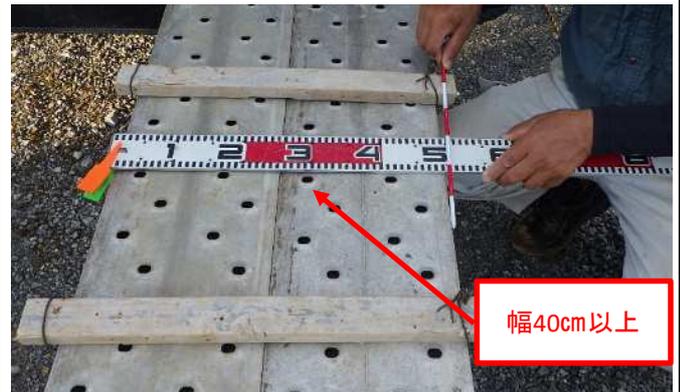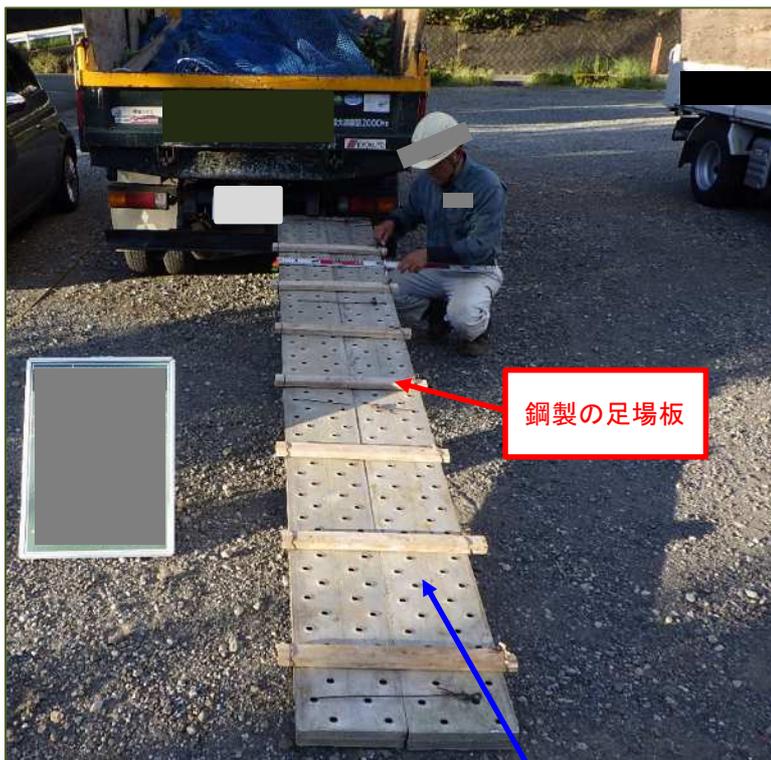

再発防止策

足場板ではなく
踏み台を利用する方法もあります

①【安全対策】

足場板は鋼製のものを使用し、2つ並べて設置することで**幅40cm以上を確保し**、ダンプトラックに**番線で固定する**。

②【安全意識】

落石対策工の作業手順書に**枝葉積込作業の手順を追加する**。作成した作業手順書により作業員へ**安全な作業方法を教育する**。

③【作業の監視】

現場代理人は、斜面作業だけでなく**一連の作業が見える位置で監視を行う**。**安全衛生推進者の講習を受講して**、労働者の危険を防止する措置など安全衛生推進者としての職務を再認識し、下請業者の危険な作業に対する指導力を向上させ、**作業員の安全管理を徹底させる**。

④上記①②③により工事事務事故ハザードマップ、予想される事故対策リストを見直し、**日々のKY活動に活用する**。