資料3

# 第23回

# 這州懸治岸區食物競換制藝具金別鄉 資料集



## 別紙 資料集 目次

海浜断面積指標設定に関する検討

波浪の来襲状況

個別海岸のモニタリング結果

河川対策を実施しない場合の

地形変化予測シミュレーション結果

遠州灘沿岸の地形変化予測シミュレーション条件


### 海浜断面積指標設定に関する検討

### 海浜断面積指標設定の背景(第21回委員会の振り返り) 3

- 侵食状況を多角的に評価するとともに、効率的に養浜を実施するための目安量を設定するために、「海浜断面積」を侵食評価指標に加える。
- 高潮等の高波浪に対する安全を確保する観点で、対策の緊急度を判断する侵食評価基準を設ける。

### 〇侵食評価基準


【基準a】 <u>堤防・護岸の安定上必要な浜幅(海浜断面積)</u>
・・・前浜勾配1/10を基に、堤防・護岸基礎が露出しない断面(浜幅10m程度)を設定
【基準b】 <u>目標浜幅(海浜断面積) 堤防・護岸まで侵食が及ばないための浜幅</u>
・・・従前からの目標浜幅30m相当の断面を設定

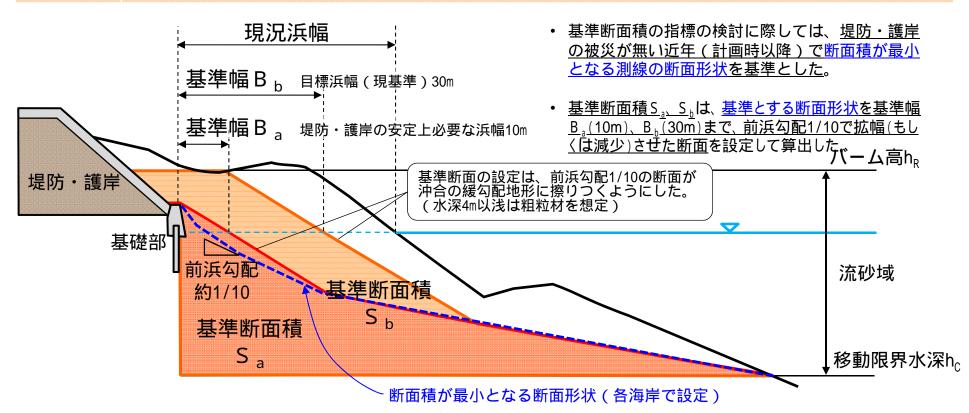

- 第21回委員会で提示した海浜断面積の指標について、下記のような指摘を受けた。
- この指摘への対応として、海浜断面積の指標について再検討した。
  - ▶ 海浜断面積の指標は上手〈使えば有効だが、指標とするのはかなり難しい。今は海浜断面積が 最小となるときの断面を使っているが、たまたま今は波が小さいから護岸で被害が生じていない だけとも考えると、その指標は危険側となるし、逆に安定している海岸では余裕があるところでの 最小なので安全側となり、危険度の評価には使えない可能性がある。
  - ▶ 各断面の汀線変化と断面積変化が線形の関係にあるかなどを確認してみる必要がある。
  - ▶ いずれにせよ初めのうちは、評価基準を目安としておいた方がよい。
  - 今回の断面積の指標は、各測線での波の打上げ高が堤防の計画天端高を越えるかどうかの<u>越</u> 波防止機能の評価に直結するような指標になると思う。ただご当地では、背後にすぐ民家が無い ところもあるため、それを指標とするかは、<u>背後地を踏まえた観点との比較が必要</u>となる。
  - ▶ どのタイミングで検討するかによって指標が変動してしまう。一度の検討で絶対値となる基準ができるという話ではない。今後検討を進めてつめていければよい。
  - ▶ 竜洋海岸離岸堤群下手は減っているが福田漁港の方では増えている。ある所では減り、ある所では増えている状況であり、全体を見て検討する必要がある。
  - ➤ モニタリング結果を議論するときに、計画時に実施された予測と比べて計画通り対策が実施できていないことがどのように影響しているのかの評価の観点でも見てほしい。
  - ▶ PDCAで、実施した対策による効果がどれくらい出ているのか、足りないところはどこかなど、厳しい目で見ていってほしい。

200 (m)

・浜幅と海浜断面積の相関を取ると、 正の相関が見られる断面も確認で きたが、負の傾きとなる断面も存 在し、一定の傾向は見られない。

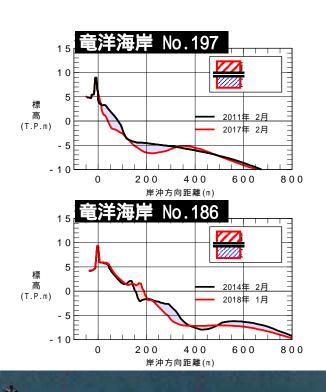

190


185

6号

0

195


200

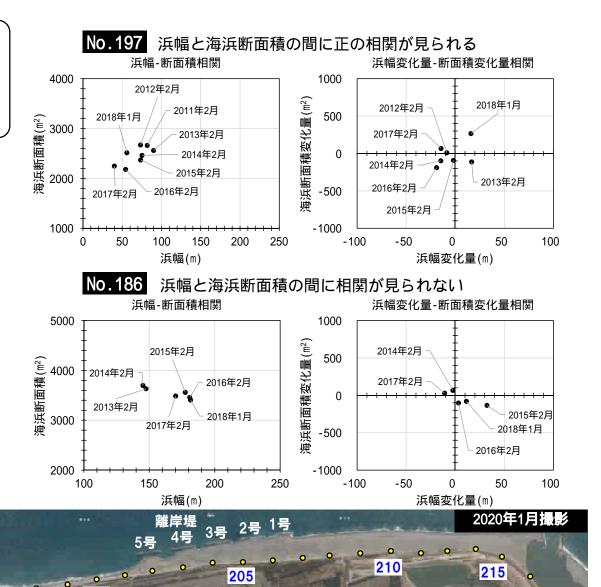

# 波浪の来襲状況


2019(R1)年は波浪エネルギーが1998(H10)年~2019(R1)年の平均以上であった。

#### ○波浪の来襲状況(竜洋波浪観測所年別波浪エネルギー)

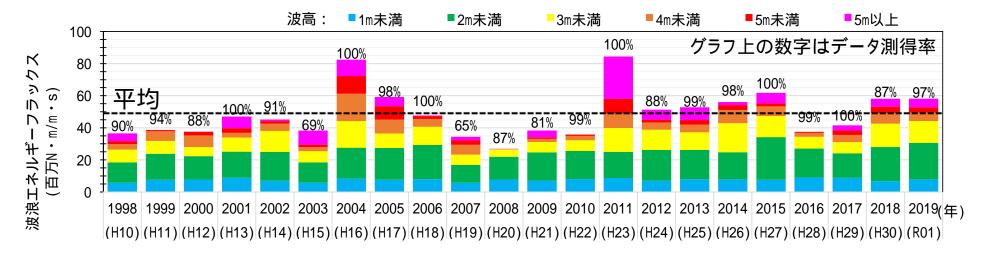

#### ■気象庁舞阪・御前崎検潮所における年平均潮位


2006 (H18) 年以降上昇傾向にある。2019 (R1) 年は上昇しており、舞阪・御前崎検潮所ともに1995年以降で最も高い値となっている。

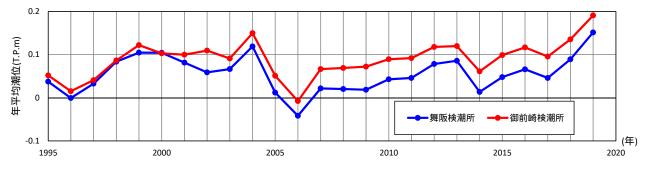





2019(R1)年は1998(H10)年の竜洋波浪観測所観測開始以降、エネルギー平均波向が最も東寄りあった。 2003(H15)~2006(H18)年頃はエネルギー平均波向が西寄りとなる状況が継続しており、2015(H27)年~ 2017(H29)年頃は真南に近い状況が継続していた。

#### ○波浪の来襲状況(竜洋波浪観測所年別エネルギー平均波向)

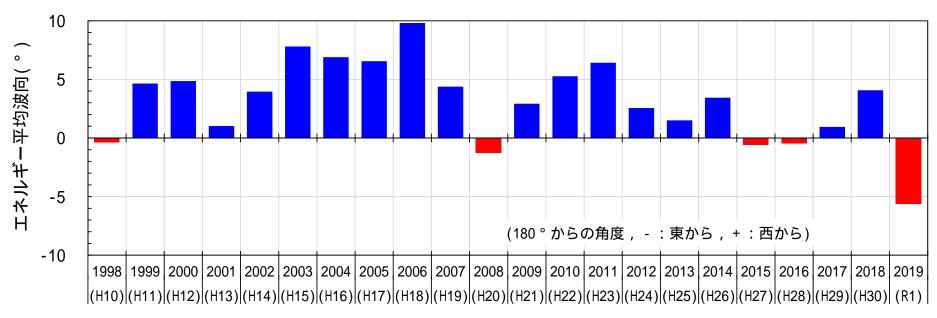


#### ○波向別エネルギーフラックス

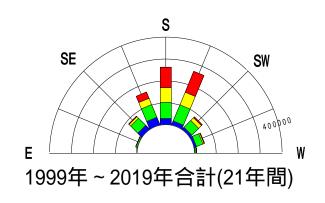

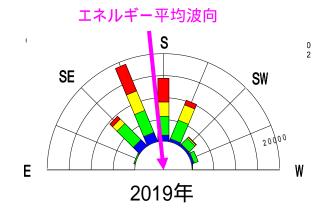





2019(R1)年台風19号時の静岡県沿岸の波高データを比較すると、竜洋観測所は10月12日17時頃に波高が急速に低下しているが、駿河湾内および東伊豆の観測所では18時にピークを迎えている。これは台風が駿河湾内に進入したタイミングと一致している。

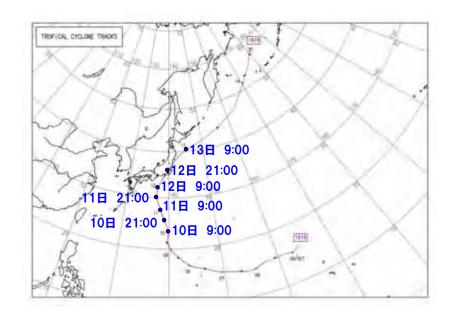



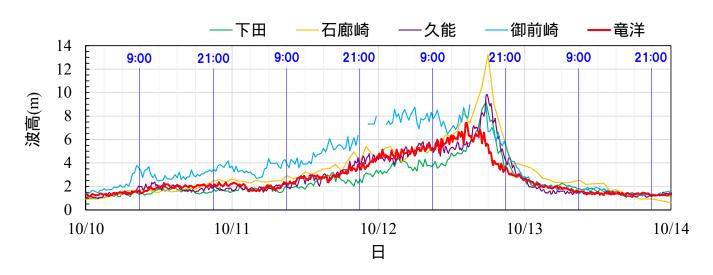

竜洋観測所における有義波高上位10波を観測した台風の経路を示す。高波浪を観測した台風の経路に特徴はみ られない。なお、赤線で示した2019年台風19号は、これまでの高波浪を観測した台風と比較して東側を北上し ていることが確認できる。

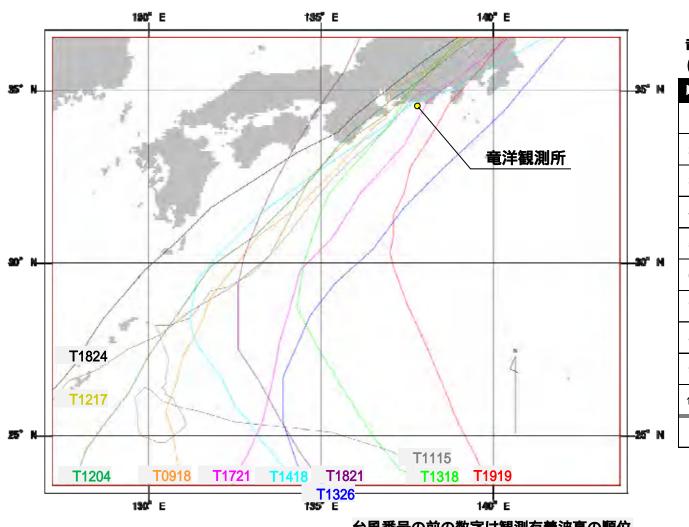

#### 竜洋観測所の既往高波上位10波 (1998(H10)4**月~**)

順位	気象 要因	有義波高 (m)	有義波周期 (s)	波向
1位	T1824	13.3	17.0	SSW
2位	T1418	11.7	15.4	SSW
3位	T1115	11.7	15.9	欠測
4位	T1217	11.5	14.1	SSW
5位	T1204	11.1	15.8	SSW
6位	T0918	10.8	13.9	SSW
7位	T1821	10.1	14.6	SSW
8位	T1325	9.5	13.9	S
9位	T1721	9.4	15.0	S
10位	T1326	9.3	16.3	S
-	T1919	7.4	12.5	SSE

台風番号の前の数字は観測有義波高の順位

0.0~ 0.9

1.0~ 1.9

2.0~ 2.9 3.0~


凡例

有義波高

有義波周期

- ・ 台風19号はこれまでの台風時の観測値と比較して東からの波浪が来襲している。
- ・台風期に西からの波浪だけでなく様々な方向から高波浪が来襲することを念頭に 侵食が進んでいる海岸を注視する必要がある。

#### ■波浪エネルギーの卓越方向比較

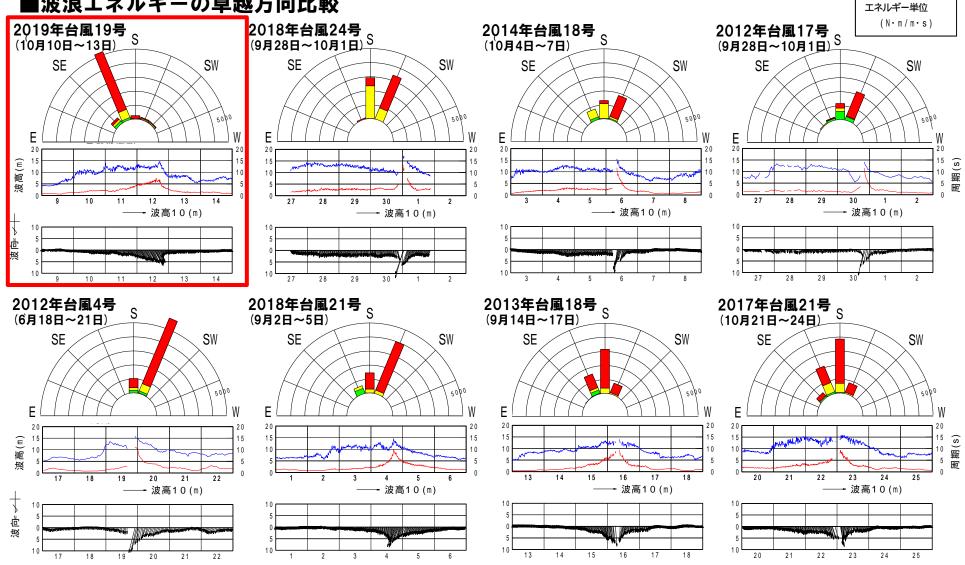


# 個別海岸のモニタリング結果

### 遠州灘沿岸のモニタリング結果

- ■天竜川西側 個別海岸のモニタリング結果
  - □浜松五島海岸
  - □浜松篠原海岸
  - □今切口周辺
- ■天竜川東側 個別海岸のモニタリング結果
  - □竜洋海岸
  - □福田漁港周辺(SBS実施箇所)
  - □浜岡~御前崎海岸


#### 相良海岸のモニタリング結果


- ■相良海岸 個別海岸のモニタリング結果
  - □相良須々木海岸
- ■(参考)竜洋・磐田・福田海岸の地形変化

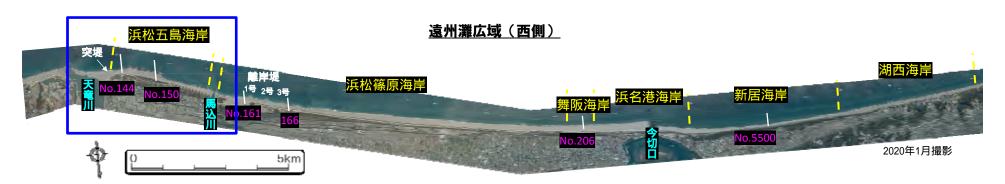

#### ●対象範囲拡大



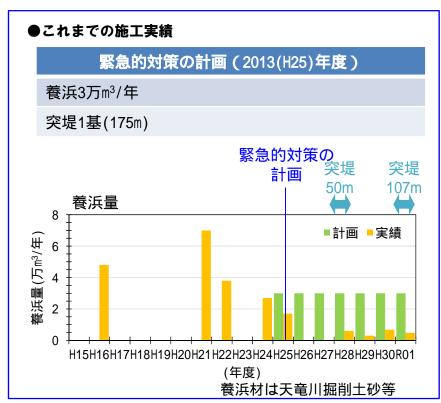

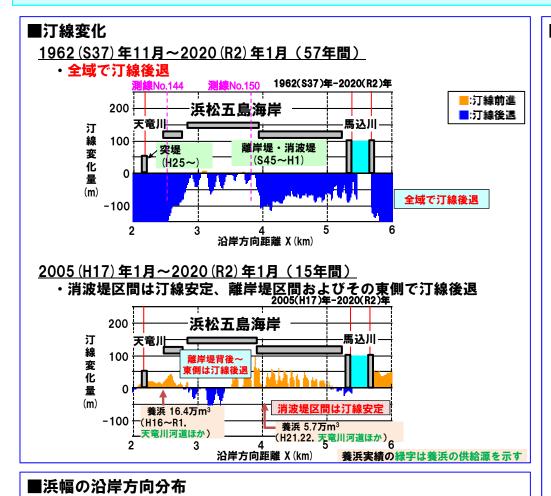

### ・全域で目標浜幅を確保 | 1962 (\$37).11 | 2005 (H17).1 | 2020 (R02).1


沿岸方向距離 X (km) ※浜幅:護岸位置もしくは保安林前縁位置からの距離

#### ■海浜断面変化

#### No.144(天竜川河口右岸 消波堤)





- ・長期的に侵食傾向、特に沖合の侵食が顕著
- ・近年は消波堤沖で深掘れが生じている

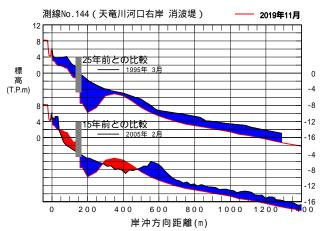



#### No.150(離岸堤)

・離岸堤沖で侵食傾向

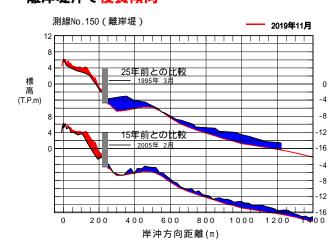


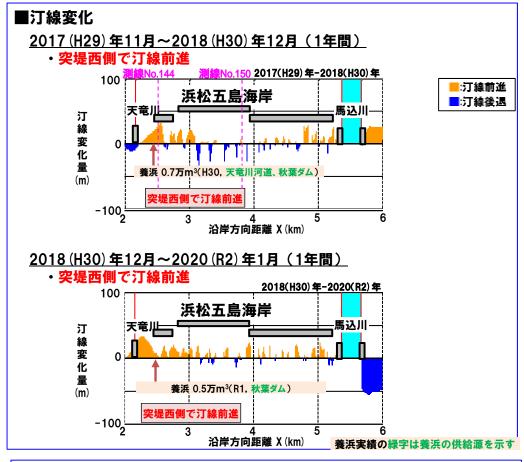


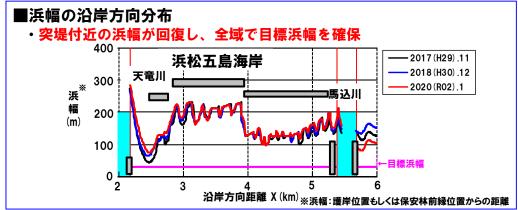

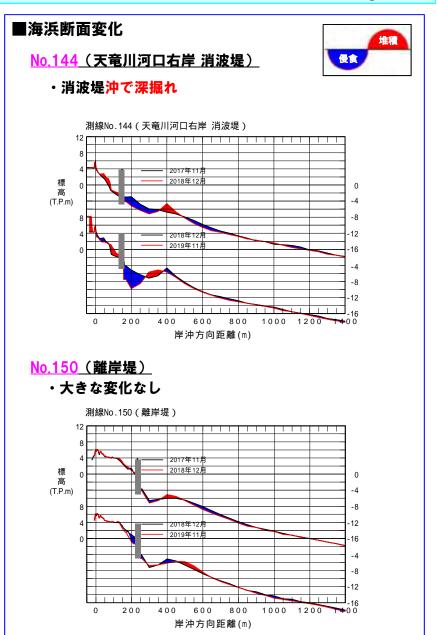



- ・2019(R1)年はいずれの場所も浜幅が基準値を上回っている。
- 2019(R1)年は天竜川~離岸堤および離岸堤区間で、浜幅は基準値を上回るものの海浜断面積が基準値を下回る断面が存在する(No.144、145:(b)評価)。

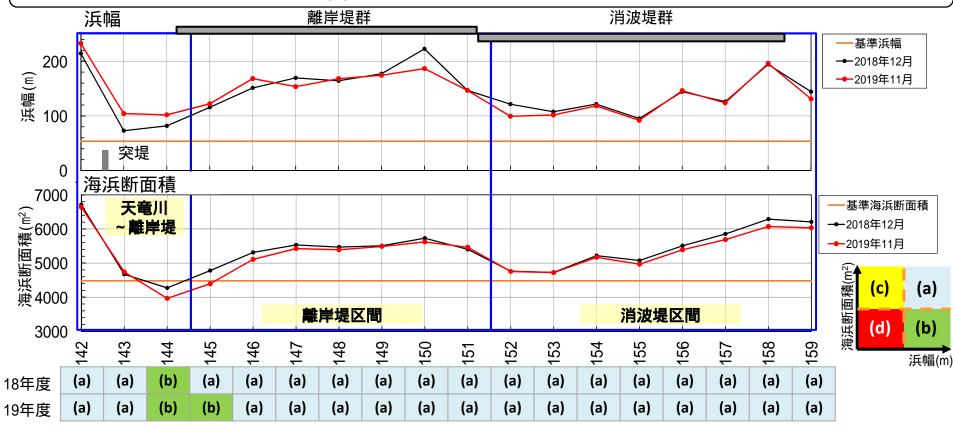


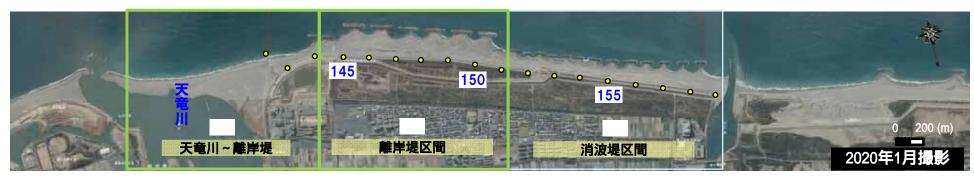



- 区域 は、浜幅は基準値を十分に満たしているが、No.144で海浜断面積が基準値を下回っており、防災上注 意すべき場所であることが分かる。
- 区域 は、天竜川河口寄りのNo.145において、海浜断面積が基準値を下回っている。
- 区域 は、いずれの測線でも基準値を上回っている。

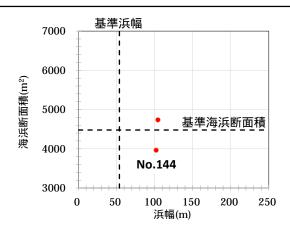

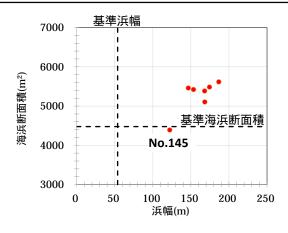

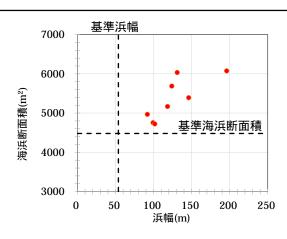

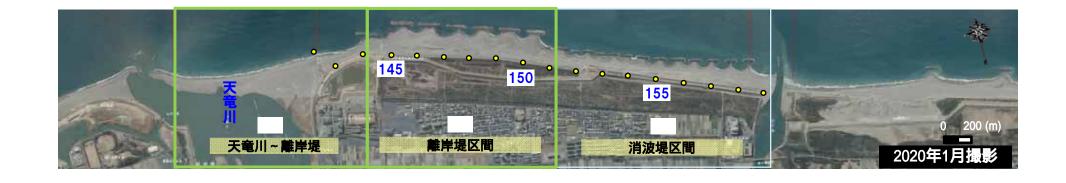

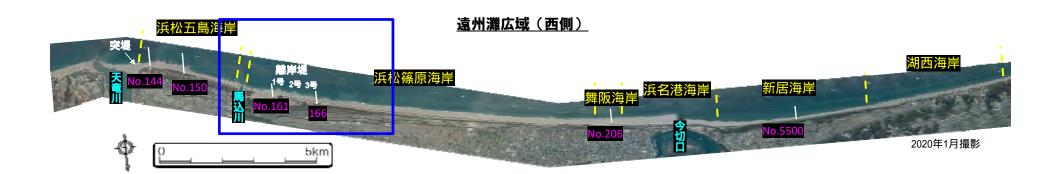


#### ●対象範囲拡大





#### ●これまでの施工実績

#### 緊急的対策の計画 (2007(H19)年度)

養浜5万m<sup>3</sup>/年 2016(H28)年度から休止 (2014(H26)年度の検証結果による) 離岸堤3基(100m/基)

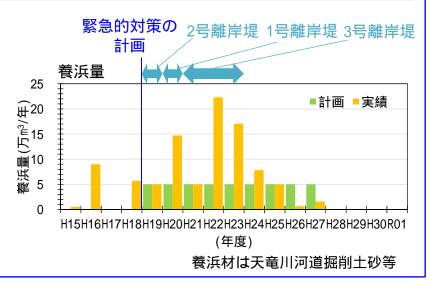

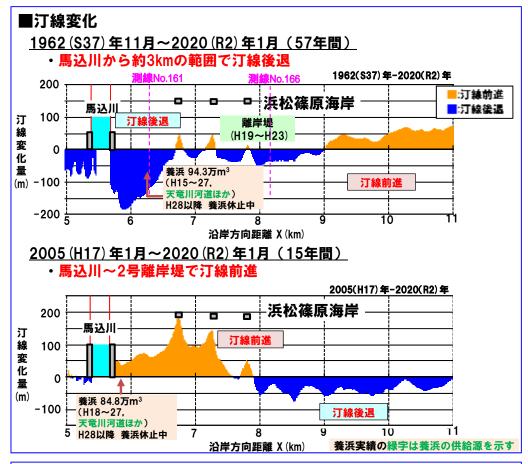

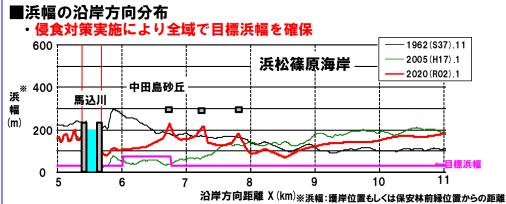


#### ■海浜断面変化

#### No.161(中田島砂丘前面)





- ・長期的に侵食傾向、特に沖合いの侵食が顕著
- ・近年は侵食対策の効果によりT.P.-2m以浅で堆積

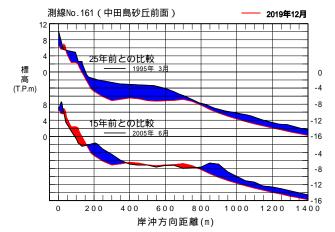


#### No.166<u>(3号離岸堤西側)</u>

- 長期的に侵食傾向
- ・近年は特に沖合いが侵食傾向

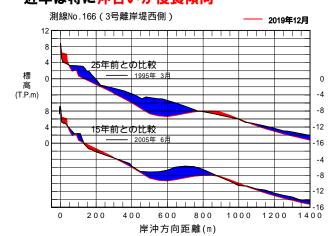

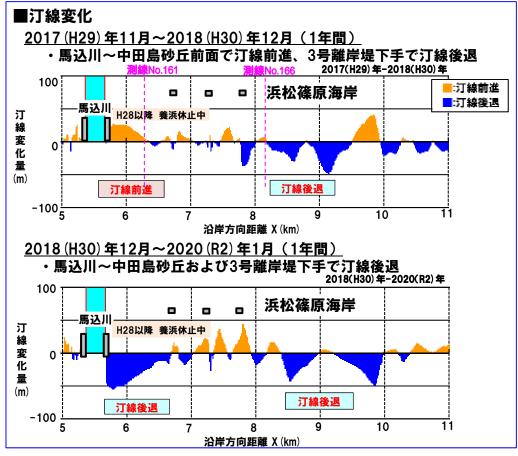


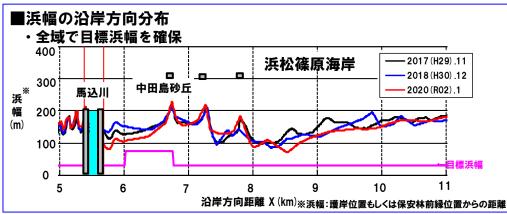

#### ■海浜断面変化


#### No.160 (馬込川右岸)


- **堆積**
- ・2018年にT.P.-4m以浅で堆積
- ・2019年はT.P.-6m以浅で侵食

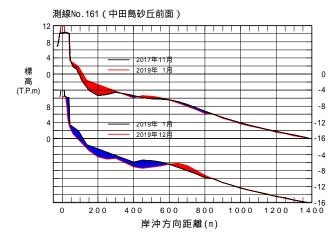



#### No.166<u>(3号離岸堤西側)</u>

・2018年、2019年ともにT.P.-4m以浅でやや堆積

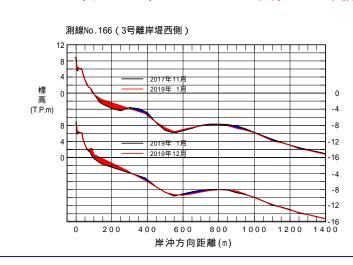

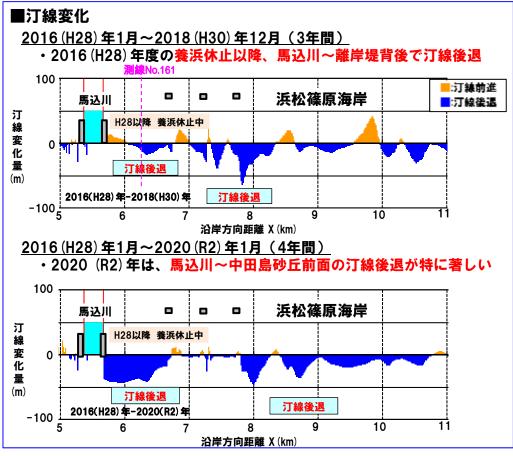


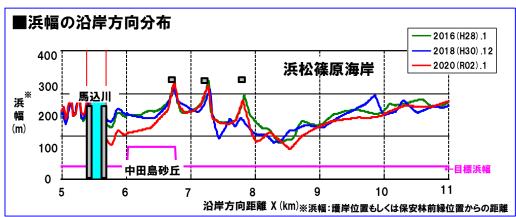

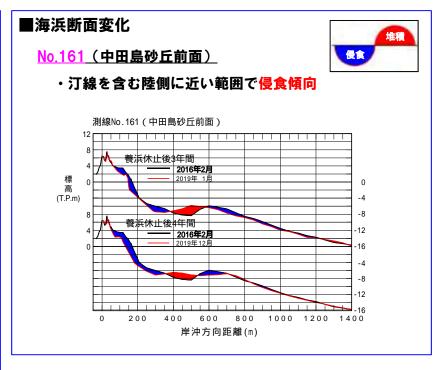

#### ■近年の養浜実績

・侵食対策の実施により、当面、目標浜幅を確保できる浜幅まで回復したことから、2016 (H28) 年度から養浜休止中

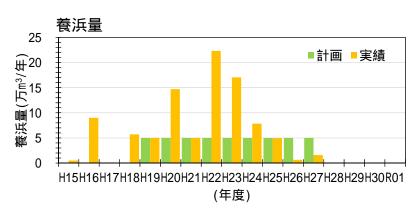

170

0 200 (m)

167-1

• 2019(R1)年はいずれの場所も浜幅が基準値を上回っている。

162-1

163-2

0 160

• 2019(R1)年は馬込川~砂丘上手、中田島砂丘前面、離岸堤区間では、浜幅は広いものの海浜断面積が基準値を下回っている(No.159-1~162、164~164-1:(b)評価)。



165

165-0

基準海浜断面積

200

150

2020年1月撮

170

200 (m)

基準浜幅

0

167-1

! No.166-1

50


100

浜幅(m)

- 区域 では浜幅は基準値を上回っているが、海浜断面積は基準値を下回っている。
- では浜幅は基準値を上回っているが、一部海浜断面積が基準値を下回っている。 区域
- ではいずれの測線でも基準値を上回っているものの、3号離岸堤西側直近のNo.166-1では海浜断面積が 基準値と同程度であり、注意を要する。

165

165-0

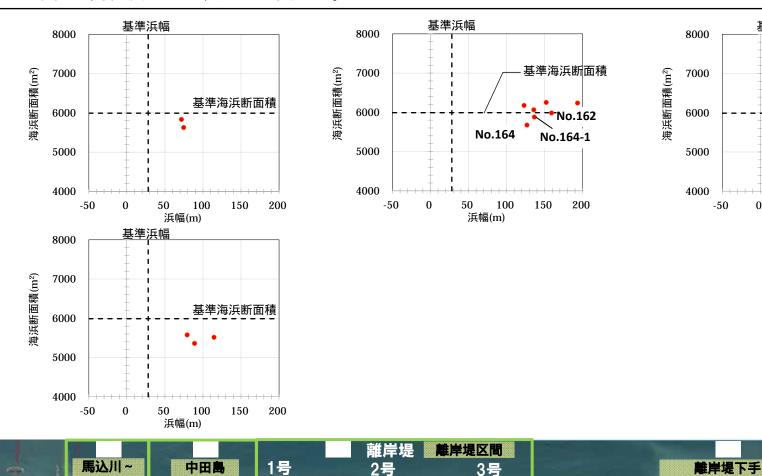

砂丘上手

砂丘前面

162-1

163-2

- ・砂丘北寄りに浜松市沿岸域防潮堤が整備されている。
- ・なお、浜松市沿岸域防潮堤は2020 (R2) 年3月に中田島砂丘区間を含む全域で整備が完了した。













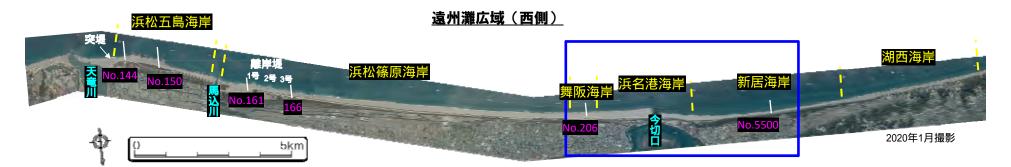

#### ●対象範囲拡大




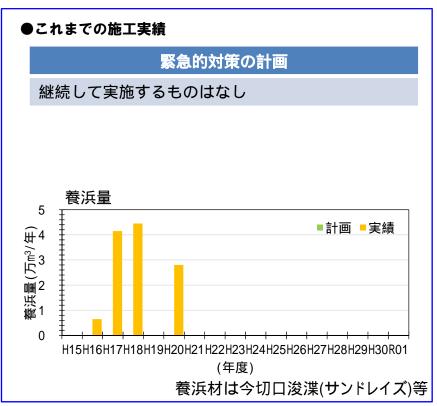


侵食

1400

堆積

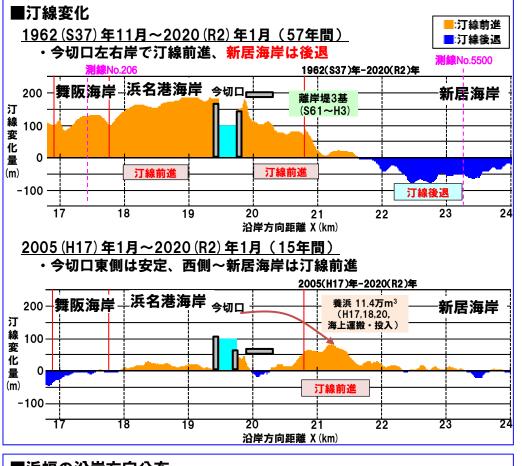


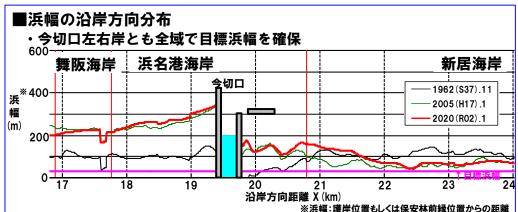

#### ■海浜断面変化

No.206 (舞阪海岸)


・T.P.-2m程度以浅で堆積傾向

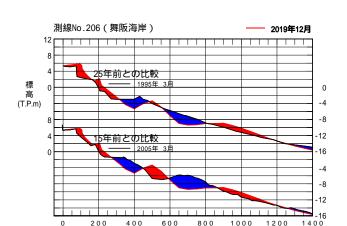

#### No.5500(新居海岸)


・長期的には侵食しているが、近年は安定傾向


岸沖方向距離(m)

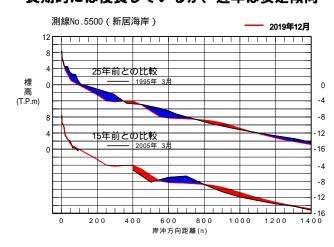

侵食

堆積

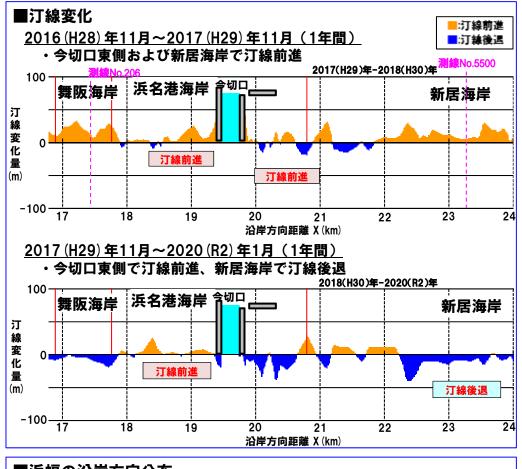


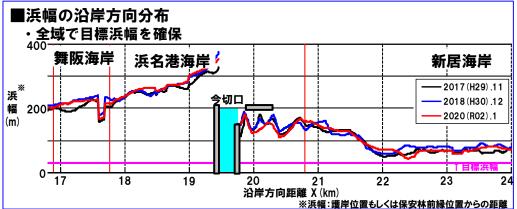

#### ■海浜断面変化


No.206 (舞阪海岸)


・大きな変化は見られない

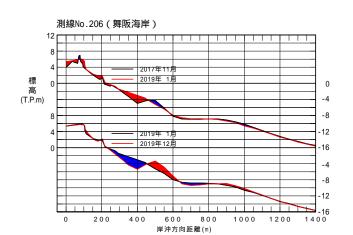


#### No.5500(新居海岸)

・大きな変化は見られない

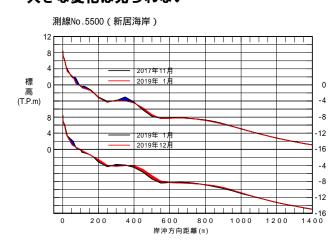


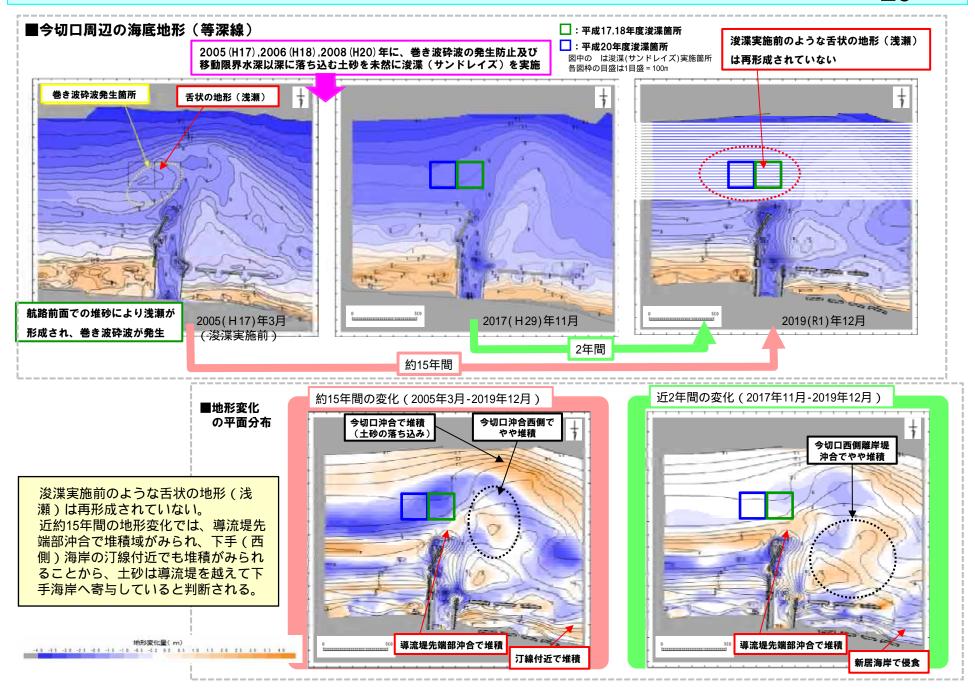

#### 遠州灘広域(東側)

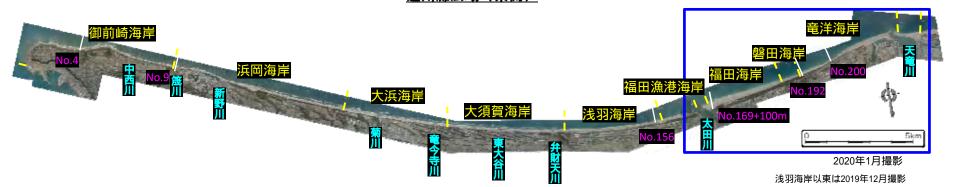

#### ●対象範囲拡大

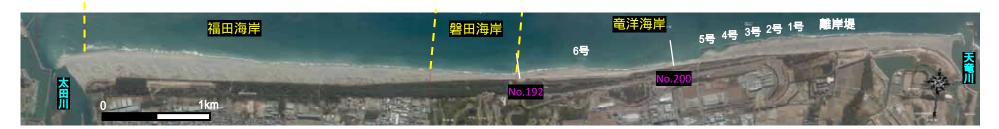

#### ●これまでの施工実績


#### 緊急的対策の計画 (2008(H20)年度)


養浜4万m3/年(2011(H23)年度~)

離岸堤嵩下げ(1~5号離岸堤)

離岸堤新設 (6号離岸堤、100m)



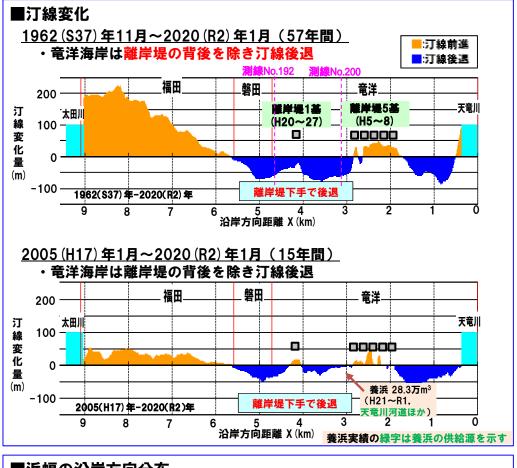

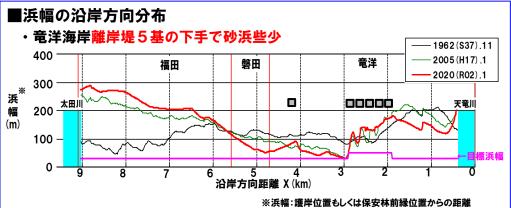


#### ■海浜断面変化

#### No.200 (離岸堤5基東側)





・長期的にはT.P.-4m以浅および沖合いで侵食しているが、近年は安定傾向

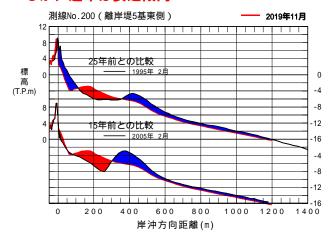


#### No.192(6号離岸堤東側)

・T.P.-8m以浅で侵食傾向

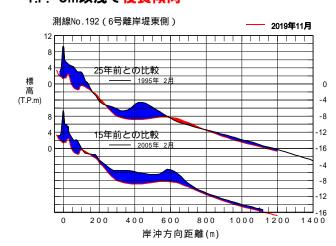

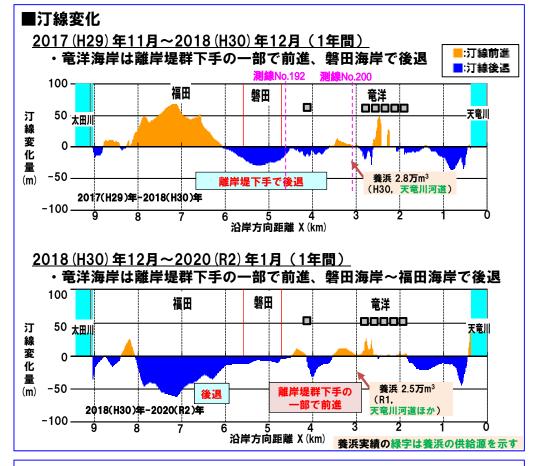

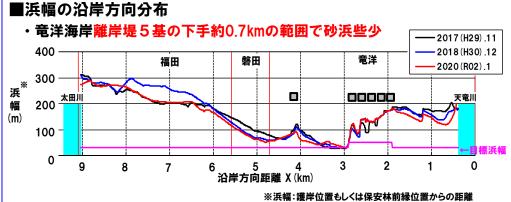


#### ■海浜断面変化

#### No.200 (離岸堤5基東側)




・2018年の1年間で沖合150~350mの範囲に顕著な 堆積が見られ、2019年はこの地形を維持している

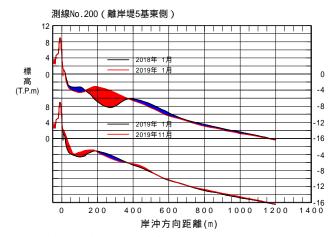


#### No.192 (6号離岸堤東側)


・特に陸域で侵食傾向であったが、2019年に土堤が侵食され、その後沖合に堆積が見られる

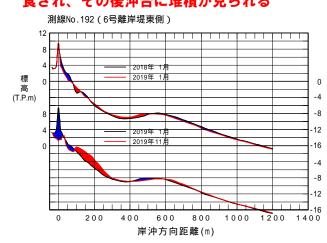


- 2019(R1)年は5号離岸堤下手で基準浜幅を下回る断面が存在する(No.198:(c)評価)。
- 2019(R1)年はすべての断面で基準海浜断面積を上回っている。これは、今年度の高波浪が東から来襲していたことによる一時的な回復とも考えられるため、今後も継続して注視する必要がある。

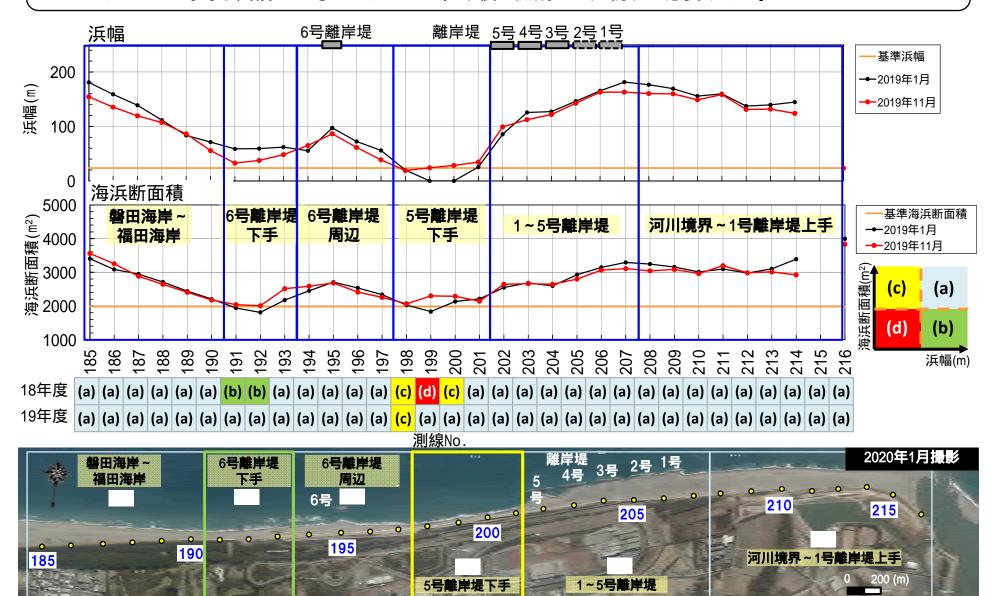


- 区域I、 、 、 では浜幅と海浜断面積とも基準値を十分上回っていることから堤防は安全度が高い。
- 区域 ではNo.198で浜幅が基準値を下回っている。
- 区域 では浜幅は基準値を上回っているが、No.191、No.192で海浜断面積は基準値と同程度となっている。

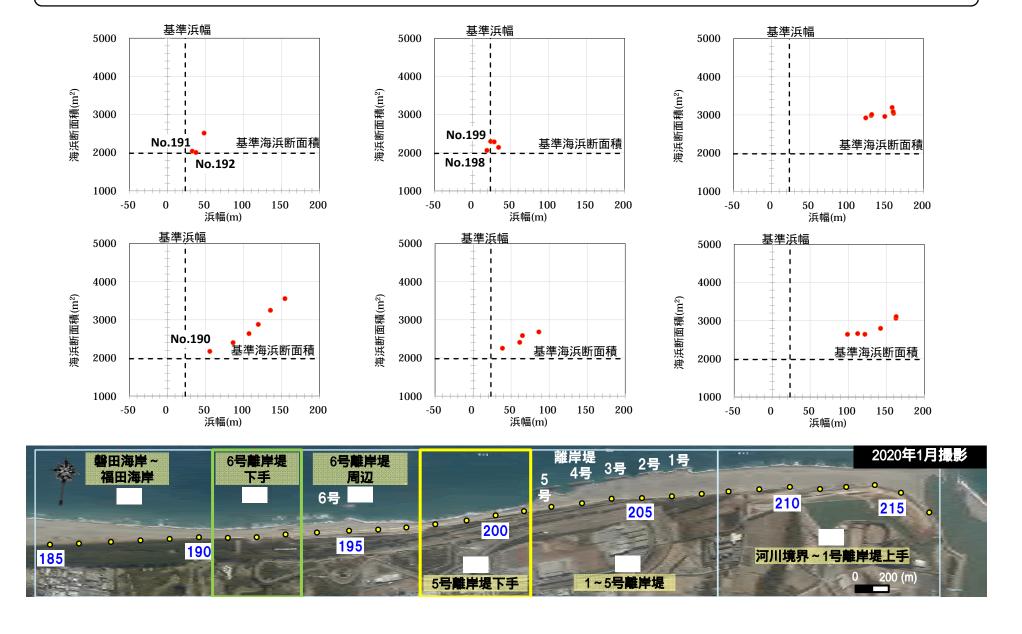

• 2019(R1)年1月と11月の地形を比較すると、6号離岸堤東側の広い範囲で汀線付近の侵食が生じており、その沖側で堆積が見られる。汀線付近沖側の堆積量は、西側ほど大きくなっている。

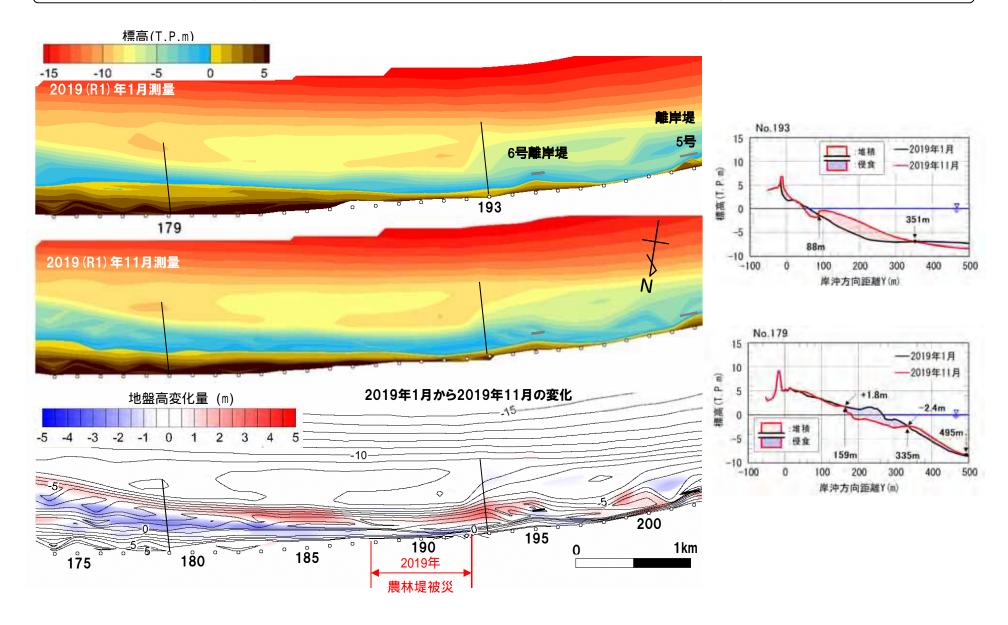

### 遠州灘広域(東側)

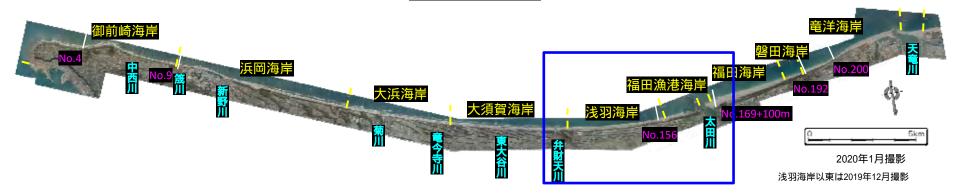

### ●対象範囲拡大









### ●これまでの施工実績


### 福田漁港サンドバイパスシステム(SBS)の計画


養浜8万m³/年

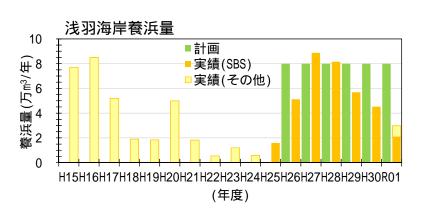


SBS以外の養浜材は福田漁港浚渫土砂、太田川浚渫土砂等 H14年度以前に福田漁港浚渫土砂を117.5万m³養浜

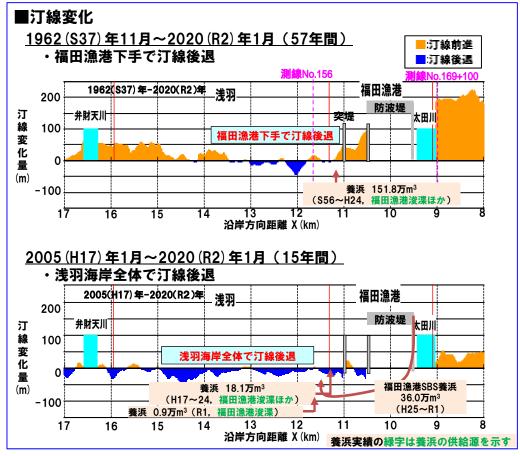


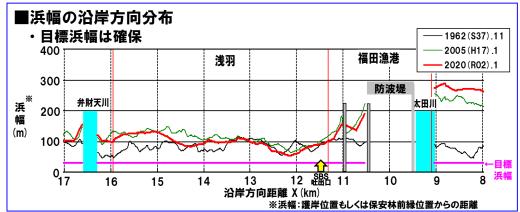


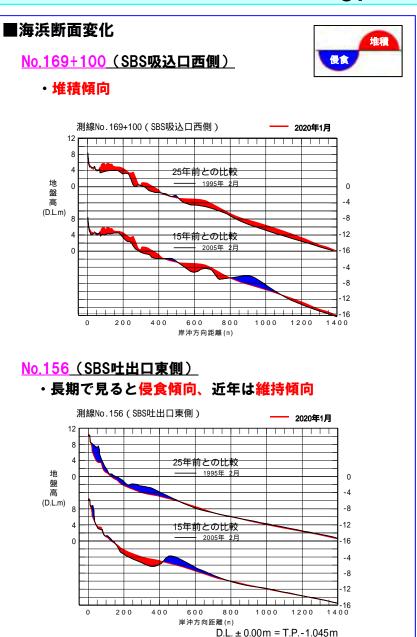

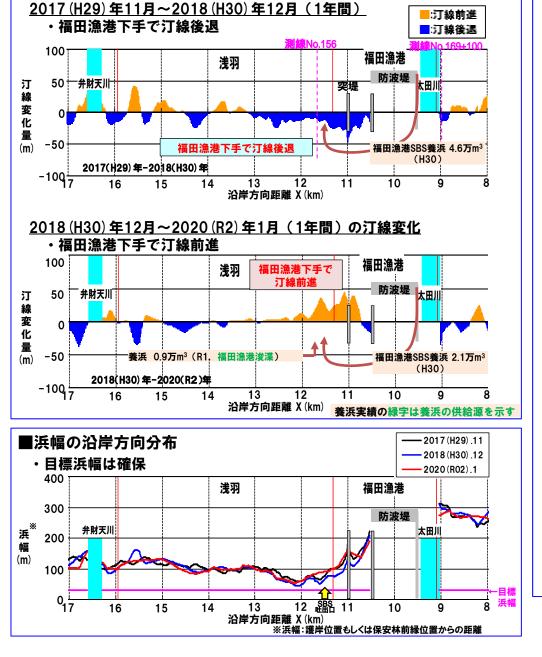


■汀線変化

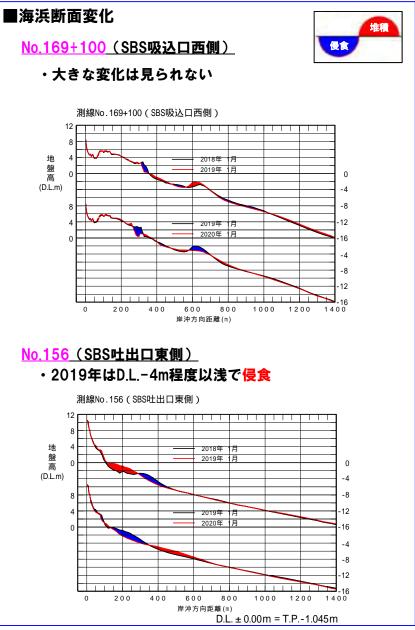

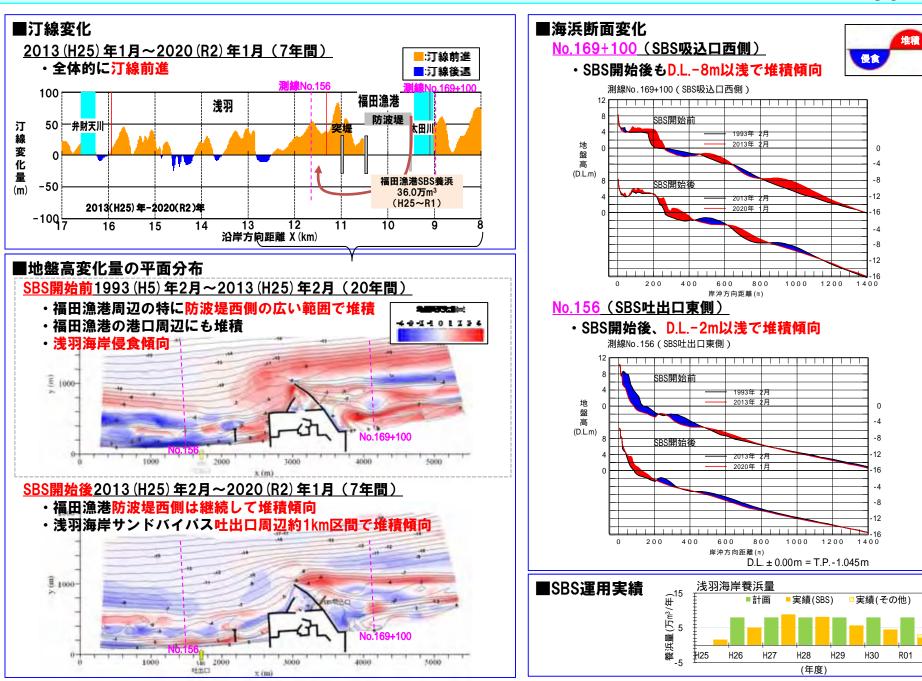


- 2017(H29)年以降、SBSの運用実績は、計画値を下回っている。
- 下手側の浅羽海岸では、SBS運用以前は汀線後退が継続していたが、 運用開始後に予測よりも広い範囲で汀線の前進が見られる。
- 上手側の福田海岸では、予測された汀線後退は生じていない。

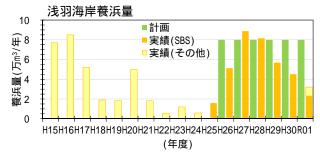


■計画時の汀線変化予測シミュレーション結果(サンドバイパス8万m³/年実施、5年後(初期地形は2015(H27)年))


シミュレーション結果出典:福田漁港・浅羽海岸サンドバイパスシステム検証委員会(第3回)

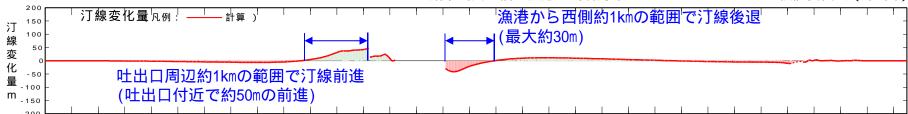


■SBS本格運用開始前後の実測の汀線変化(サンドバイパス実績平均2.9万m³/年)

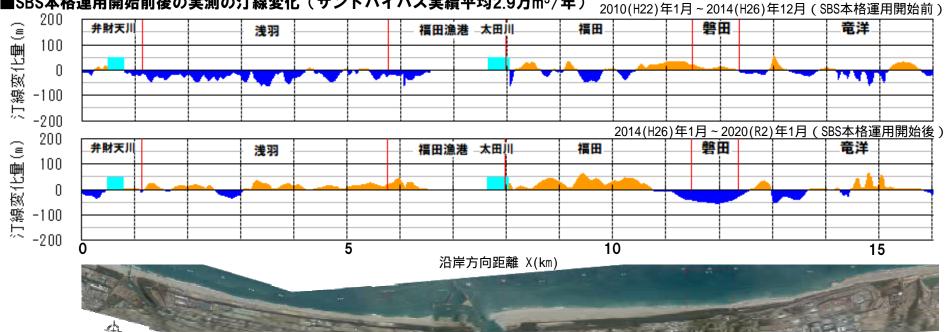

- ・2019 (R1) 年は、台風19号前後で土砂が大きく移動している。
- ・7月中旬~8月中旬の航路浚渫以降、埋め戻しは生じていない。

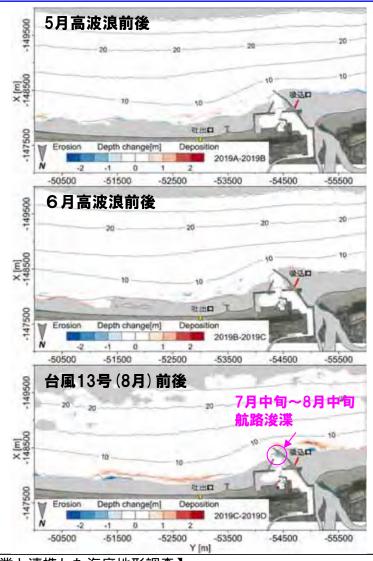


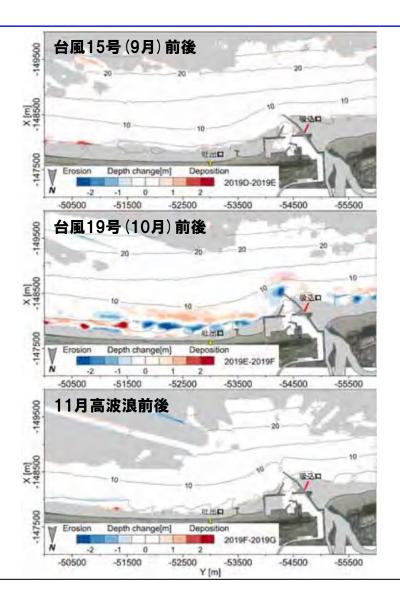

### 【漁業と連携した海底地形調査】

この調査は、遠州漁協および浜名漁協所属のシラス漁船および遊漁船で使用されている魚群探知機の水深・位置データを外部記録媒体に記録し、 深浅データを作成しているものである。(豊橋技術科学大学と静岡県が協働で実施) 漁が行われている期間内で任意の時期を抽出できる。

### 遠州灘広域(東側)

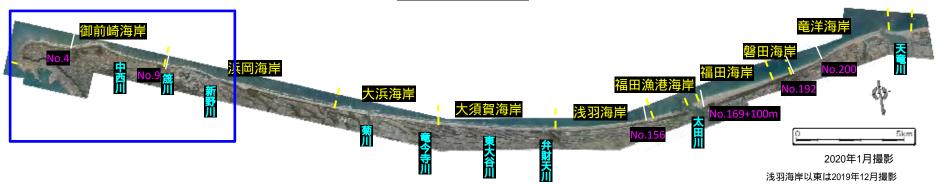



# 


### ●これまでの施工実績

### 御前崎海岸の侵食対策検討(2014(H26)年度)

養浜1.5万m³/年の実施により、1990年代当時の浜幅 30m程度まで回復することが可能 海岸の現状(課題)と予測計算結果を参考に、<u>実現性</u> を考慮した砂浜保全目標、目指す海岸の姿を関係者 で協議する。

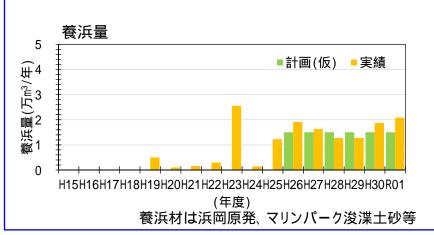

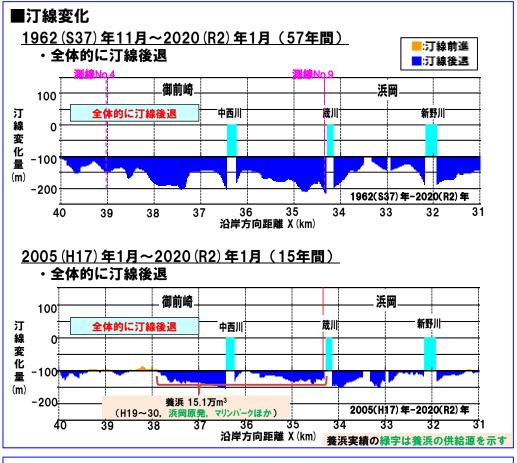

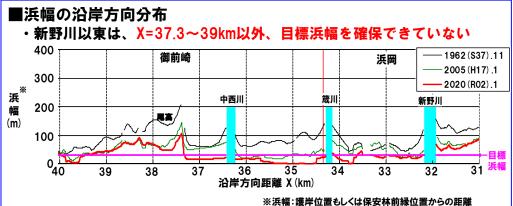


### ■海浜断面変化

### No.9(筬川左岸)


・T.P.-6m以浅で侵食傾向




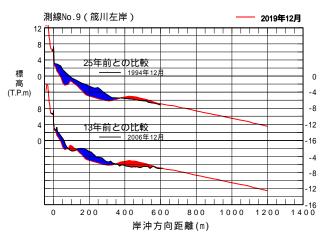


### No.4 (御前崎海岸白羽地区)

・T.P.-8m以浅で侵食傾向

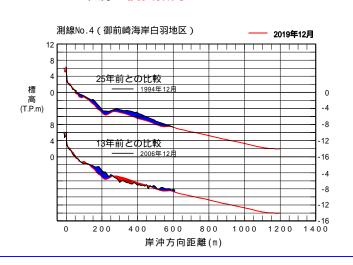

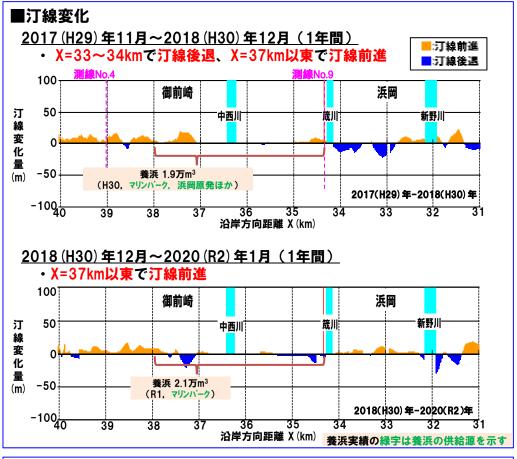


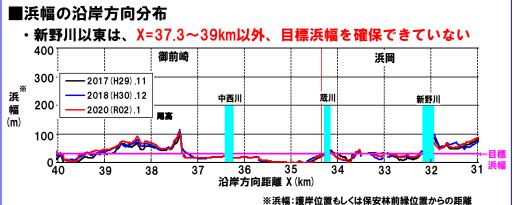

### ■海浜断面変化





・2019 (R1) 年は沖合のバー地形が消失

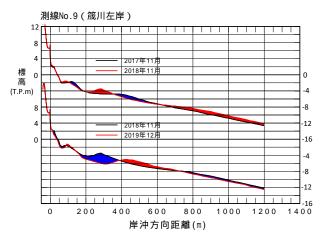


### No.4(御前崎海岸白羽地区)

・2019 (R1) 年は沖合のバー地形が縮小

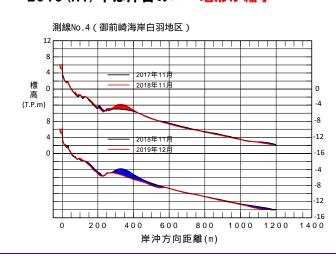

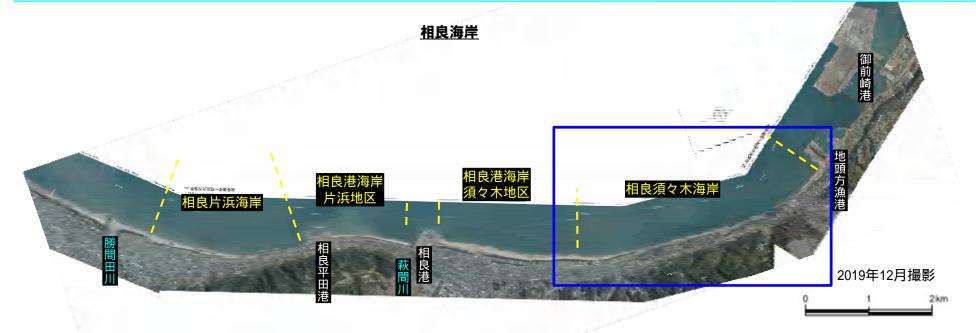




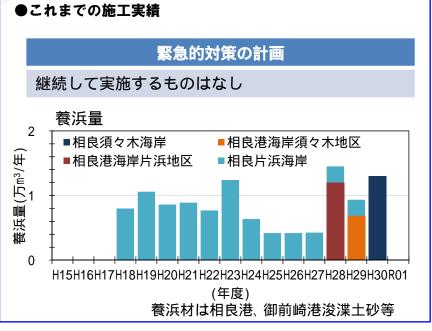

侵食

350


堆積

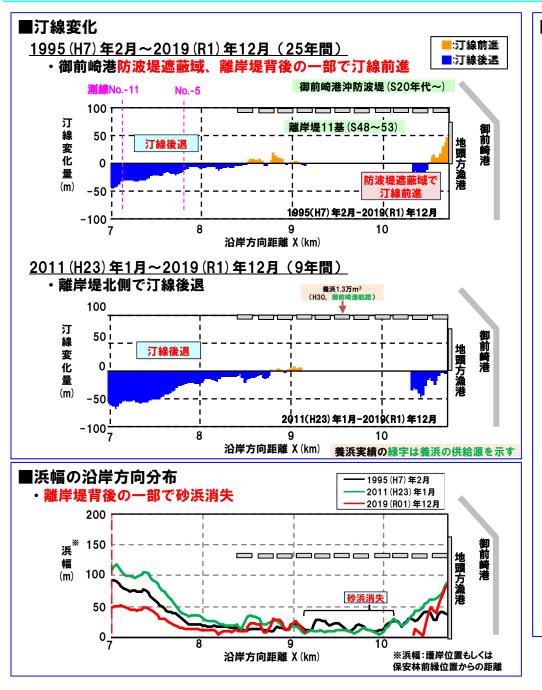

### ■海浜断面変化

No.-11(砂浜が残っている地点)




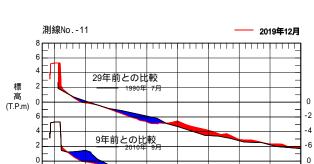

100 150 200 250 300


### No.-5(砂浜些少地点)

・沖合が侵食傾向

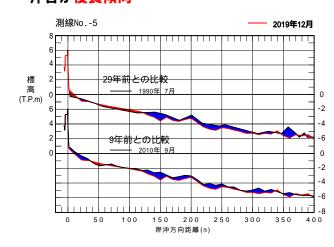

侵食


堆積

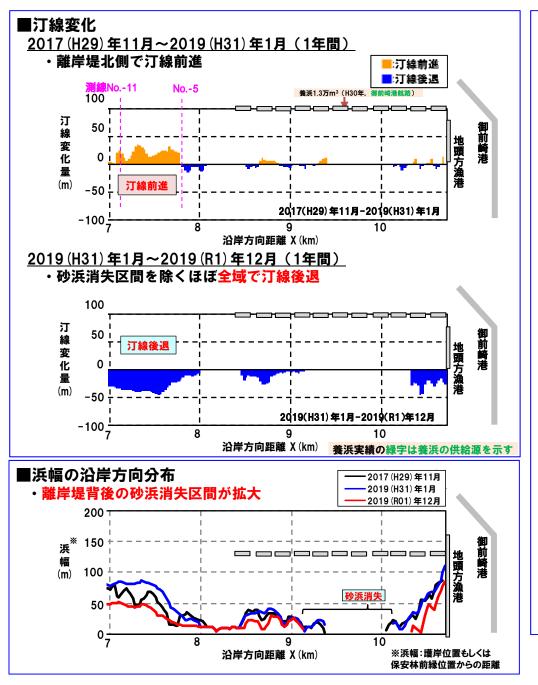

### ■海浜断面変化


No.-11 (砂浜が残っている地点)

・岸沖方向の地形変化が見られる

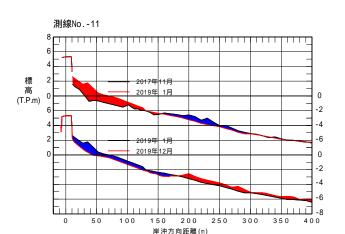


### No.-5(砂浜些少地点)

・大きな変化は見られない

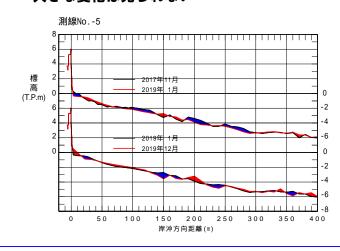


### (参考) 竜洋・磐田・福田海岸の地形変化状況


区域 では陸域~T.P.-2m付近まで侵食、それ以深に堆積が見られ、主として沖向きの漂砂が起きているが、一部の砂は西向きの沿岸漂砂によって運ばれ、沖合に堆積したことが分かる。

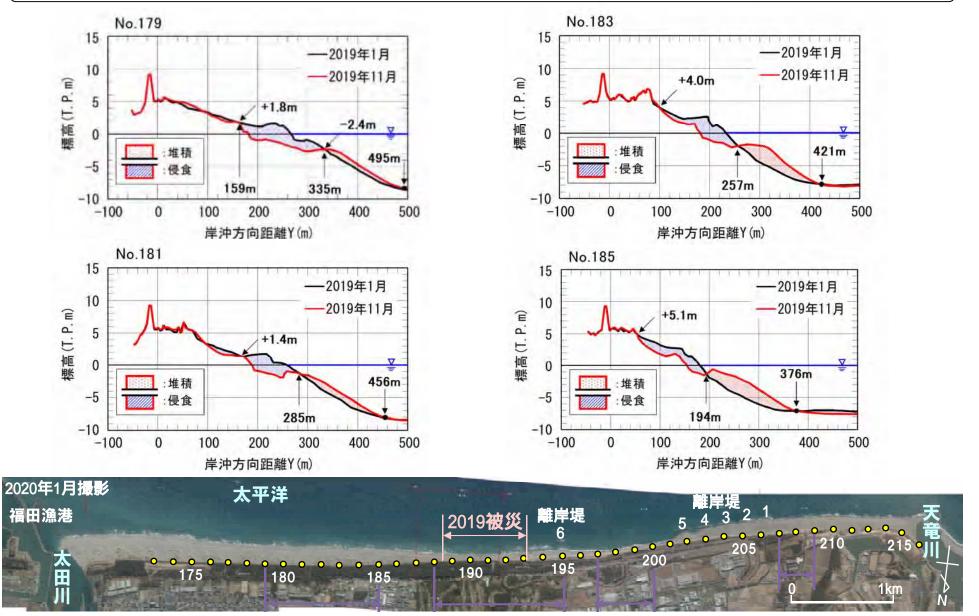

区域 では、No.188およびNo.189ではバーの形成とともにバーの岸側直近とバー沖で侵食が起きた。No.190、No.191では堤防の侵食が著しく、バーでの堆積面積と同等の土砂が侵食により供給された。

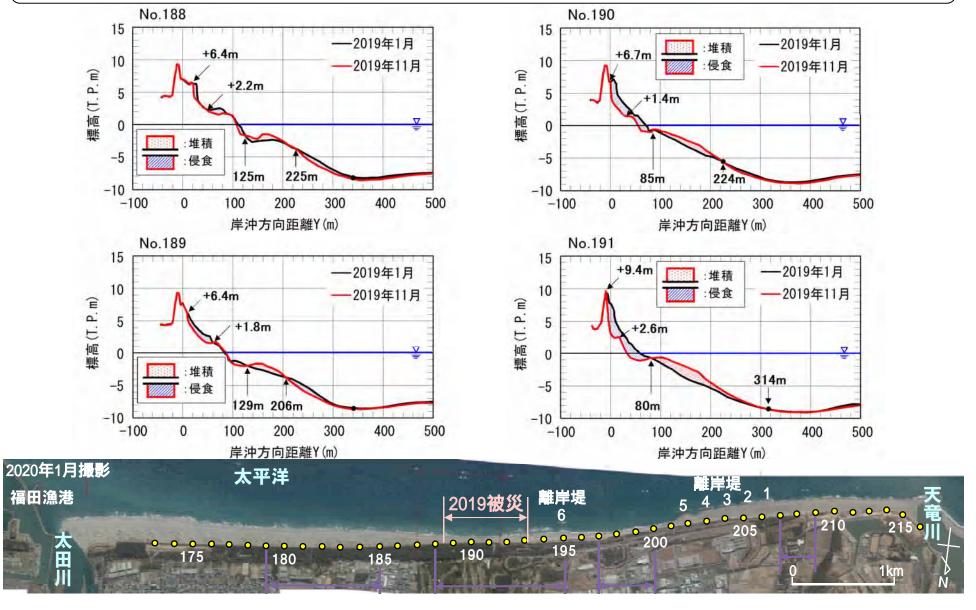


区域 では、破堤箇所であるNo.192およびNo.193では、汀線沖で大規模なバーが形成された。 既設コンクリート堤防区間であるNo.194、No.195でもバーが形成された。東側から沿岸漂砂に より運ばれた砂が堆積したことが分かる。

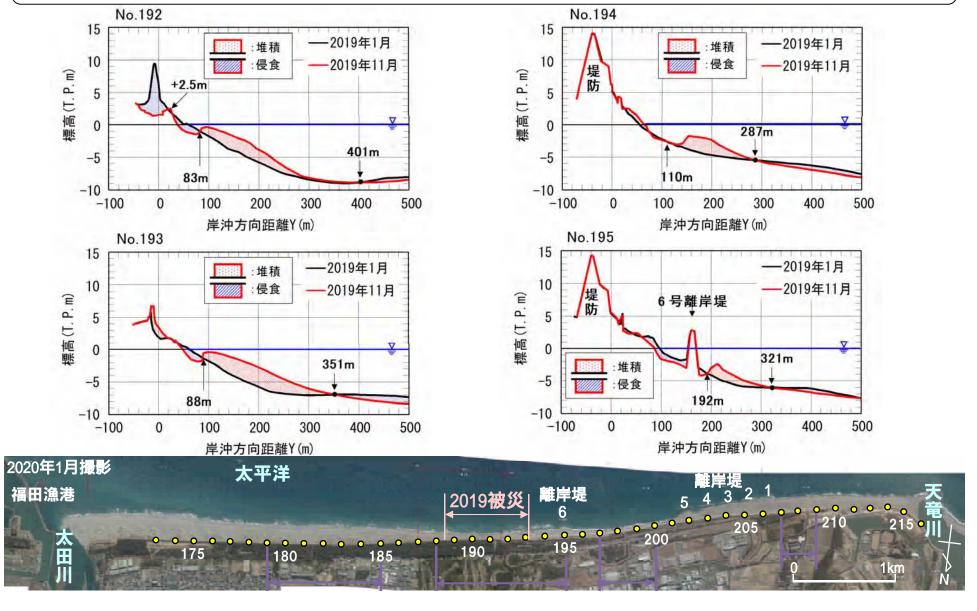



180

区域 では、6号離岸堤西側のNo.197では汀線付近が削られる一方、No.198、No.199では沖合に 砂が堆積してバーの形成が顕著になっている。No.188~No.195と調和的な地形変化が起きていた。

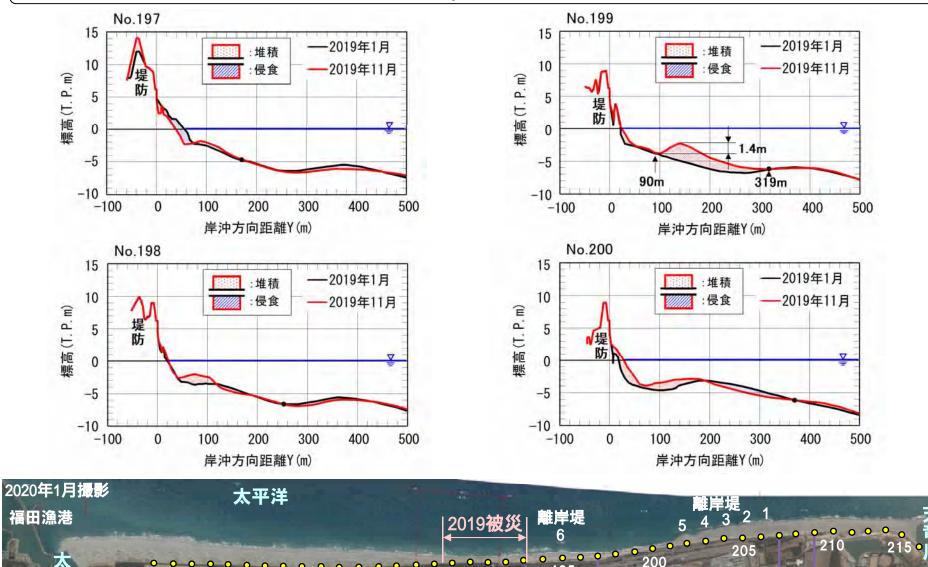

区域 では、No.207~No.209では陸域~T.P.-4m付近にかけて侵食が生じている。侵食量は離岸 堤から西側に離れるに従い減少した。

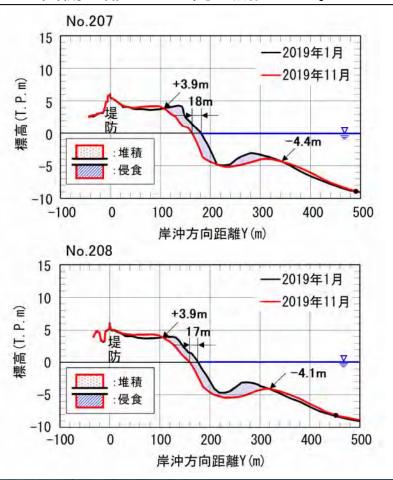

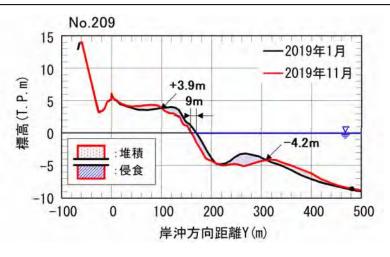



# 河川対策を実施しない場合の地形変化予測シミュレーション結果

• 河川対策を実施しなかった場合には、東は竜洋海岸~浅羽海岸、西は浜松五島海岸~舞阪海岸の広域で侵食が進行し、竜洋海岸および浜松篠原海岸で目標浜幅を確保できないという地形変化予測シミュレーション結果を得ている。

### 河口からの供給土砂量:28.7万m3/年


東側、西側海岸への供給土砂量は初年度の値、0.3万m3/年は河口砂州の発達に寄与


## 東側海岸 (供給土砂量:16.4万m³/年)

・竜洋海岸では、50年後まで目標浜幅を確保できない。

### 西側海岸 (供給土砂量:12.0万m³/年)

・浜松篠原海岸では、7年後以降目標浜幅を下回り、 その後100年後まで目標浜幅を確保できない。

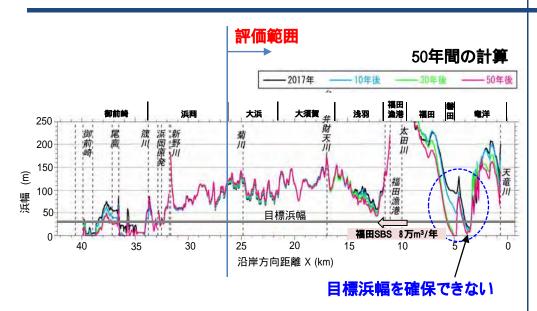

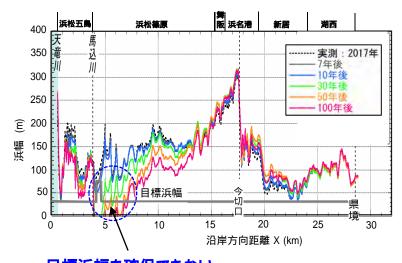

目標浜幅を確保できない

# 遠州灘沿岸の地形変化予測シミュレーション条件

# 遠州灘沿岸の地形変化予測シミュレーション条件(1)

河川流出土砂量条件	#
-----------	---

河川流出土砂量の条件	河川流出土砂量	細粒d₁(mm)	中粒d₂(mm)	粗粒d <sub>3</sub> (mm)
沙川洲山土沙里少余什	q <sub>in</sub> (×10 <sup>4</sup> m³/yr)	0.075 <d<0.25< th=""><th>0.25<d<0.85< th=""><th>0.85<d< th=""></d<></th></d<0.85<></th></d<0.25<>	0.25 <d<0.85< th=""><th>0.85<d< th=""></d<></th></d<0.85<>	0.85 <d< th=""></d<>
自然状態 <sup>1)</sup>	60	33	26	1
1890~1956年	00	33	20	1
河川対策あり	35.2	27.5	7.7	0
1~50年平均值 <sup>2)</sup>	35.2	(78%)	(22%)	U
河川対策なし	20.7	24.4	4.3	0
1~50年平均值 <sup>2)</sup>	28.7	(85%)	(15%)	0

### 出典:

1)宇多高明, 古池 鋼, 宮原志帆, 芹沢真澄, 三波俊郎, 石川仁憲: ダム再編事業に伴う天竜川河ロデルタの長期変化予測, 土木学会論文集B2(海岸工学), Vol. B2-65, No.1, pp.651-655, 2009.

2)浜松河川国道事務所による一次元河床変動計算結果(2017年)

天竜川東西海岸への土砂供給量(河口部のシミュレーション結果に基づく)

Case	東側海岸	西側海岸	備考
自然状態 q <sub>in</sub> = 60万m³/yr	30.00	26.60	2017年
	30.35 [101 %]	27.12 [102 %]	2025年(20年後)
	30.61 [102 %]	27.46 [103 %]	2035年(30年後)
	31.00 [103 %]	27.80 [105 %]	2055年(50年後)
	31.10 [104 %]	28.20 [106 %]	2105年(100年後)
河川対策あり q <sub>in</sub> = 35.2万m³/yr	19.30	15.00	2017年
	19.33 [100 %]	15.24 [102 %]	2025年(20年後)
	19.43 [101 %]	15.32 [102 %]	2035年(30年後)
	19.50 [101 %]	15.40 [103 %]	2055年(50年後)
	19.60 [102 %]	15.50 [103 %]	2105年(100年後)
河川対策なし q <sub>in</sub> = 28.7万m³/yr	16.40	12.00	2017年
	16.40 [100 %]	12.13 [101 %]	2025年(20年後)
	16.48 [101 %]	12.11 [101 %]	2035年(30年後)
	16.60 [101 %]	12.10 [101 %]	2055年(50年後)
	16.70 [102 %]	12.00 [100 %]	2105年(100年後)

# 遠州灘沿岸の地形変化予測シミュレーション条件(2)

### 予測計算条件(1)

計算モデル	混合粒径砂の分級過程を考慮した海浜変形モデル
	回折計算:方向分散法
計算対象区域	天竜川東側海岸:天竜川河口〜御前崎:海岸延長40km
可异对邻区域	天竜川西側海岸:天竜川河口~西40km地点:海岸線延長40km
	100年後までの地形変化
計算ケース	河川対策あり $q_{in}=35.2万m^3/yr,\ d_1=27.5,\ d_2=7.7,\ d_3=0$
	自然状態 q <sub>in</sub> = 60万m³/yr, d <sub>1</sub> =33, d <sub>2</sub> =26, d <sub>3</sub> =1
初期地形	直線平行等深線(東側:1946年、西側:1965年)
	エネルギー平均波:波高H=1.32m,周期T=6.4s,波向 $\theta_{w}$ =N187°E(竜洋観測所:1998年4月 $\sim$ 2016年12月)
入射波条件	自然状態の河口付近等深線の法線方向角N202°E(入射角 $\theta$ =-15°,水深9mでの砕波角 $\alpha_b$ =12°), $S_{max}$ =10
	実態解析で求められた推定漂砂量分布を参考にして、波向の沿岸分布を設定.
	M.S.L.=T.P.±0.0m
計算等深線	h <sub>C</sub> =-9m~バーム高h <sub>R</sub> =+3m(移動高13m)
計算空間メッシュ	沿岸方向 $\Delta X=50$ m, 鉛直方向 $\Delta Z=1$ m
計算時間間隔Δt	$\Delta t = 10hr$
計算ステップ数	876ステップ / yr
粒径	粒径数(3成分)と平衡勾配 $d_1$ =0.25mm( $tan\beta$ =1/90), $d_2$ =0.425mm( $tan\beta$ =1/40), $d_3$ =2.0mm( $tan\beta$ =1/20) 交換層幅(岸沖方向)100m,鉛直方向換算の交換層厚 $tan\beta$ =1/90:1.11m, $tan\beta$ =1/40:2.5m, $tan\beta$ =1/20:5m) 交換層(A)自然状態: $z$ =+3 $\sim$ -3m( $d_1$ =100%)、 $z$ =-4 $\sim$ -9m( $d_2$ =100%) 交換層(B)1ステップ前の交換層A
	天竜川東側海岸:沿岸漂砂量係数 $K_x=0.0522$ :試行計算により同定
	天竜川西側海岸:沿岸漂砂量係数 $K_x=0.104$ :試行計算により同定
漂砂量係数	小笹・Brampton係数: $K_2=1.62K_x$ (tan $\beta=1/30$ )
	岸沖漂砂量係数: $K_v=0.2K_x$ ,安息勾配:陸上 $1/2$ ,水中 $1/3$
	天竜川東側海岸:一様分布
漂砂の水深方向分布	天竜川西側海岸:宇多・河野の分布

# 遠州灘沿岸の地形変化予測シミュレーション条件(3)

### 予測計算条件(2)

境界条件	岸沖端:q <sub>y</sub> =0 m³/yr 天竜川東側海岸:[右端]河川供給土砂量を与える、[左端]実態解析により2万m³/年 天竜川西側海岸:[左端]河川供給土砂量を与える、[右端]実態解析により10万m³/年
養浜(湧出)	天竜川東側海岸: 福田漁港東側 8 万m³/yr, 底質 $\mu$ 1=0, $\mu$ 2=1.0, $\mu$ 3=0 電洋海岸5号離岸堤東側 4 万m³/yr, 底質 $\mu$ 1=0.12, $\mu$ 2=0.32, $\mu$ 3=0.56 (浜松篠原海岸での実績) 御前崎尾高東 0.4万m³/yr, 底質 $\mu$ 1=0.5, $\mu$ 2=0.5, $\mu$ 3=0 (御前崎マリンパークの堆砂) 天竜川西側海岸: 浜松篠原海岸 6.5 万m³/yr, 底質 $\mu$ 1=0.15, $\mu$ 2=0.28, $\mu$ 3=0.57(養浜実績平均)
養浜材採取、浚渫 (吸込み)	天竜川東側海岸: 福田漁港サンドバイパス 8 万m³/yr, 底質µ1=0, µ2=1.0, µ3=0 天竜川西側海岸: 考慮していない
地盤沈下(吸込み)	沿岸方向分布(河口0mm/年〜御前崎8mm/年)を考慮し、13.4万m³/年
飛砂(吸込み)	飛砂の沿岸方向分布を考慮し、5.7万m³/年
波高伝達率(K <sub>t</sub> )	構造物の遮蔽効果(方向分散法) 天竜川東側海岸: 福田漁港西防波堤,東防波堤 $Kt=0.0$ 福田漁港防砂突堤,竜洋海岸離岸堤 $(1\sim5~6)~6$ $Kt=0.4$ 竜洋海岸離岸堤 $(6~6)~6$ $Kt=0.4$ 天竜川西側海岸: 五島海岸離岸堤 $K_t=0.1\sim0.4$ 五島海岸消波堤 $K_t=0.4$ 馬込川導流堤、今切口導流堤 $K_t=0.0$ 今切口離岸堤 $K_t=0.4$
護岸等(後退限界)	天竜川東側海岸:御前崎海岸、浜岡原発前面、筬川下手、竜洋海岸農林護岸 天竜川西側海岸:なし(護岸区間で後退限界に達する範囲がないため)

※養浜なしのケースは

竜洋海岸5号離岸堤東側、御前崎尾高東、浜松篠原海岸:養浜なし、福田漁港サンドバイパス:8万m³/yr実施